

**Výsledky revize plynového zařízení podle Vyhlášky č. 85/78 ČÚB
Vchod 3361**

Zjištěné závady a nedostatky:

- 1) V bytě č. 9, jsou dvířka / stěna/ tech. šachty zhotovena z hořlavého materiálu.
Porušení čl.4.6. TPG 934 01 a čl. 4.4.6. TPG 704 01.
Návrh opatření: Dvířka /stěnu/ opatřit z vnitřní strany plechem, stavebním alobalem, protipožárním nátěrem s odolností cca. 40 minut.
Termín: do 30.12.2016
- 2) V bytě č. 2, 18, 20, 27, 29, 32, je vyzděn é bytové jádro, / nebo jinak utěsněno/ není zajištěno větrání tech. šachty u stropu.
Porušení: čl. 5.4.18/a TPG 704 01.
Návrh opatření: Prostor tech. šachty opatřit větracím otvorem o velikosti 6 cm² u stropu WC nebo do kopeny nebo do kuchyně. Lze též osadit čidlo na únik plynu v technické šachtě pod stropem.
Termín: do 30.12.2016

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Urbánkova 3361 - 3364
143 00 Praha - Modřany
IČO: 61462314 ②