

## Výsledky revize plynového zařízení podle Vyhlášky č. 85/78 ČÚB Vchod 3362

### Zjištěné závady a nedostatky:

- 1) V bytě č. 2, 5, 11, 12, 24, jsou dvířka / stěna/ tech. šachty zhotovena z hořlavého materiálu.  
Porušení čl.4.6. TPG 934 01 a čl. 4.4.6. TPG 704 01.  
Návrh opatření: Dvířka /stěnu/ opatřit z vnitřní strany plechem, stavebním alobalem, protipožárním nátěrem s odolností cca. 40 minut.  
Termín: do 30.12.2016
- 2) V bytě č. 2, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 26, je vyzděné bytové jádro, / nebo jinak utěsněno/ není zajištěno větrání tech. šachty u stropu.  
Porušení: čl. 5.4.18/a TPG 704 01.  
Návrh opatření: Prostor tech. šachty opatřit větracím otvorem o velikosti 6 cm<sup>2</sup> u stropu WC nebo do kopeny nebo do kuchyně. Lze též osadit čidlo na únik plynu v technické šachtě pod stropem.  
Termín: do 30.12.2016

**BYTOVÉ DRUŽSTVO**  
Urbánkova 3361 - 3364  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO: 61462314