

Výsledky revize plynového zařízení podle Vyhlášky č. 85/78 ČÚB Vchod 3363

Zjištěné závady a nedostatky:

- 1) V bytě č. 12, 14, jsou dvířka / stěna/ tech. šachty zhotovena z hořlavého materiálu.
Porušení čl.4.6. TPG 934 01 a čl. 4.4.6. TPG 704 01.
Návrh opatření: Dvířka /stěnu/ opatřit z vnitřní strany plechem, stavebním alobalem, protipožárním nátěrem s odolností cca. 40 minut.
Termín: do 30.12.2016
- 2) V bytě č. 1, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 23, 27, je vyzděné bytové jádro, / nebo jinak utěsněno/ není zajištěno větrání tech. šachty u stropu.
Porušení: čl. 5.4.18/a TPG 704 01.
Návrh opatření: Prostor tech. šachty opatřit větracím otvorem o velikosti 6 cm² u stropu WC nebo do kopeny nebo do kuchyně. Lze též osadit čidlo na únik plynu v technické šachtě pod stropem.
Termín: do 30.12.2016

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Urbánkova 3361 - 3364
143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 61462314 ©